

דוח בדיקה מס' 67/82618
עמוד 1 מתוך 5

פרטי ההזמנה	
שם הלקוח: א.ד מתקני משחק	כתובת: שד' בינימין 60 ת.ד 6, נתניה

תיאור האתר

שם האתר וכתובתו: גן ציבורי חנה סנש ישן, רחוב חנה סנש 1, קריית שמונה כמות המתקנים: 6 כמפורט בהמשך הדוח
--

מהות הבדיקה

בדיקת בהתאם לדרישות התקן והנוהל המצוין: 1. Test Method 2, BS-EN-1177:2018 2. GSI - 12.00.25 - נוהל קביעת גובה נפילה קריטי במתקני חוץ בעלי משטחי ספיגה, באמצעות אימפקטור

בדיקה אשר בוצעה באתר, תקפה לתנאי אתר ואקלים שהיו רלוונטיים ליום הבדיקה, לכן אין להניח שתוצאות זהות יתקבלו תחת תנאים אחרים. לכן, לא ניתן להשתמש בתוצאות כדי להעיד על ביצועי המוצר תחת כל תנאי אחר או מיקום שונה.

תוקף הבדיקה ישים רק אם לא נעשו שינויים כלשהם בשטח כיסוי. על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים/ שטח כיסוי באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

משטח מתקבל יהיה בעל HIC השווה או קטן מ 1000 או g_{max} של לא יותר מ 200, בנפילה השווה לפחות לגובה נפילה חופשית המתאימה לצידוד שעליו. ניתן להשתמש בדו"ח זה רק לוודא את ביצועי המשטח במצב הספציפית של זמן הבדיקה.

מסקנה: המשטח לא עומד בדרישות התקן.	חומר נבדק: גומי סינטטי	טמפרטורה: 36 C° לחות: 34%
---	-------------------------------	---

תמונה כללית 	16-06-2022	תאריך הבדיקה:
	19-06-2022	תאריך הדפסה:
	-----	תוקף הבדיקה:
		שם הבודק:
		מאשר הדוח:


GSI-12.00.25/1 (05-22)


העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.
אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ



דוח בדיקה מס' 67/82618
עמוד 2 מתוך 5

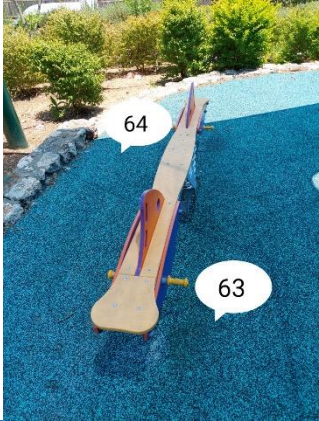תיאור המתקן הנבדק					סעיף 9.3 למהל
גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:	מתקן 1	
ישן		100		עלה ורד	מתקן 1
סיכום תוצאות נפילה למתקן					
מתקבל		לא מתקבל			
63,64					
					

תיאור המתקן הנבדק					סעיף 9.3 למהל
גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:	מתקן 2	
ישן		100		נענוע קפיץ	מתקן 2
סיכום תוצאות נפילה למתקן					
מתקבל		לא מתקבל			
65					
					


GSI-12.00.25/1 (05-22)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ



דוח בדיקה מס' 67/82618
עמוד 3 מתוך 5

סעיף 9.3 לנהל		תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
מתקן 3		נענוע קפיץ	ישן		100	
		סיכום תוצאות נפילה למתקן				
		מתקבל	לא מתקבל			
		66				
						

סעיף 9.3 לנהל		תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
מתקן 4		נדנדות	ישן		130-140	
		סיכום תוצאות נפילה למתקן				
		מתקבל	לא מתקבל			
		67	68-70			
						

GSI-12.00.25/1 (05-22)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.
אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ



דוח בדיקה מס' 67/82618
עמוד 4 מתוך 5

סעיף 9.3 למהל	תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
מתקן 5	נדנדה	ישן		130	
	סיכום תוצאות נפילה למתקן				
	מתקבל	לא מתקבל			
					71,72

סעיף 9.3 למהל	תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
מתקן 6	מתקן משולב	ישן		100-140	
	סיכום תוצאות נפילה למתקן				
	מתקבל	לא מתקבל			
					77
					73-76,78,79

GSI-12.00.25/1 (05-22)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.
אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ



דוח בדיקה מס' 67/82618
עמוד 5 מתוך 5

פירוט תוצאות הנפילה:


TRIAx2000 DATA ACQUISITION AND ANALYSIS REPORT

No.	Peak	HIC	Cm	ANGLE	Date/Time	Comment
63	140	721	105	7	06/16/22 01:09p	
64	122	603	104	4	06/16/22 01:10p	
65	127	643	108	5	06/16/22 01:11p	
66	127	607	104	8	06/16/22 01:11p	
67	147	909	138	4	06/16/22 01:12p	
68	167	1057	136	0	06/16/22 01:12p	
69	171	1071	142	7	06/16/22 01:14p	
70	176	1140	138	7	06/16/22 01:15p	
71	216	1452	137	5	06/16/22 01:15p	
72	225	1477	132	4	06/16/22 01:16p	
73	145	734	106	7	06/16/22 01:16p	
74	120	609	114	2	06/16/22 01:17p	
75	138	736	120	8	06/16/22 01:17p	
76	130	673	118	2	06/16/22 01:17p	
77	168	1052	142	4	06/16/22 01:18p	
78	128	639	108	3	06/16/22 01:18p	
79	136	822	149	5	06/16/22 01:19p	

גרף זמן לתאוצה מפירוט הבדיקה

Deceleration vs. Time for Drop #69 - 6/16/22 1:14pm

Peak: 171 HIC: 1071

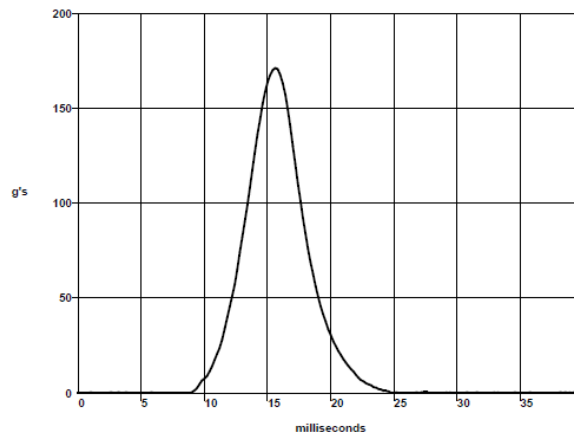

GSI-12.00.25/1 (05-22)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ

