

דוח בדיקה מס' 67/82616
עמוד 1 מתוך 5

פרטי ההזמנה	
שם הלקוח: א.ד מתקני משחק	כתובת: שד' בינימין 60 ת.ד 6, נתניה

תיאור האתר

שם האתר וכתובתו: גן ציבורי תל חי 10, רחוב תל חי, קריית שמונה כמות המתקנים: 5 כמפורט בהמשך הדוח

מהות הבדיקה




בדיקת בהתאם לדרישות התקן והנוהל המצוין: 1. Test Method 2, BS-EN-1177:2018 2. GSI - 12.00.25 - נוהל קביעת גובה נפילה קריטי במתקני חוץ בעלי משטחי ספיגה, באמצעות אימפקטור

בדיקה אשר בוצעה באתר, תקפה לתנאי אתר ואקלים שהיו רלוונטיים ליום הבדיקה, לכן אין להניח שתוצאות זהות יתקבלו תחת תנאים אחרים. לכן, לא ניתן להשתמש בתוצאות כדי להעיד על ביצועי המוצר תחת כל תנאי אחר או מיקום שונה.

תוקף הבדיקה ישים רק אם לא נעשו שינויים כלשהם בשטח כיסוי. על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים/ שטח כיסוי באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

משטח מתקבל יהיה בעל HIC השווה או קטן מ 1000 ו gmax של לא יותר מ 200, בנפילה השווה לפחות לגובה נפילה חופשית המתאימה לצידוד שעליו. ניתן להשתמש בדו"ח זה רק לוודא את ביצועי המשטח במצב הספציפית של זמן הבדיקה.

מסקנה: המשטח לא עומד בדרישות התקן.	חומר נבדק: דשא סינטטי	טמפרטורה: 32 C° לחות: 39%
---	------------------------------	---

תמונה כללית 	16-06-2022	תאריך הבדיקה:
	19-06-2022	תאריך הדפסה:
	-----	תוקף הבדיקה:
		שם הבודק:
		מאשר הדוח:

GSI-12.00.25/1 (05-22)


העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ



דוח בדיקה מס' 67/82616
עמוד 2 מתוך 5

תיאור המתקן הנבדק				גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 1
נענוע קפיץ				ישן		100		
סיכום תוצאות נפילה למתקן								
מתקבל				לא מתקבל				
38								
								

תיאור המתקן הנבדק				גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:	סעיף 9.3 לנוהל מתקן 2
עלה ורד				ישן		100		
סיכום תוצאות נפילה למתקן								
מתקבל				לא מתקבל				
39-40								
								

GSI-12.00.25/1 (05-22)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.
אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ



דוח בדיקה מס' 67/82616
עמוד 3 מתוך 5

סעיף 9.3 לנהל		תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
מתקן 3		נדנדות	ישן		140-150	
		סיכום תוצאות נפילה למתקן				
		מתקבל	לא מתקבל			
		41,42	43,44			

סעיף 9.3 לנהל		תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
מתקן 4		נענוע קפיץ	ישן		100	
		סיכום תוצאות נפילה למתקן				
		מתקבל	לא מתקבל			
		45				

GSI-12.00.25/1 (05-22)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.
אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ



דוח בדיקה מס' 67/82616
עמוד 4 מתוך 5

סעיף 9.3 למהל		תיאור המתקן הנבדק	גיל	רטיבות	גובה נפילה חופשית (ס"מ)	גורם נוסף שיכול להשפיע:
מתקן 5		מתקן משולב	ישן		100-150	
		סיכום תוצאות נפילה למתקן				
		מתקבל	לא מתקבל			
		46-50				

GSI-12.00.25/1 (05-22)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.
אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



דוח בדיקה מס' 67/82616
עמוד 5 מתוך 5

פירוט תוצאות הנפילה:


TRIAx2000 DATA ACQUISITION AND ANALYSIS REPORT

No.	Peak	HIC	Cm	ANGLE	Date/Time	Comment
38	154	675	107	9	06/16/22 12:06p	
39	171	786	103	7	06/16/22 12:06p	
40	170	792	106	1	06/16/22 12:06p	
41	130	710	148	3	06/16/22 12:07p	
42	134	737	150	2	06/16/22 12:07p	
43	247	1437	147	5	06/16/22 12:09p	
44	222	1264	147	5	06/16/22 12:09p	
45	173	779	107	9	06/16/22 12:10p	
46	90	361	104	7	06/16/22 12:10p	
47	169	769	108	6	06/16/22 12:10p	
48	170	730	107	10	06/16/22 12:11p	
49	127	718	152	7	06/16/22 12:12p	
50	149	801	159	5	06/16/22 12:12p	

גרף זמן לתאוצה מפירוט הבדיקה

Deceleration vs. Time for Drop #43 - 6/16/22 12:09pm

Peak: 247 HIC: 1437

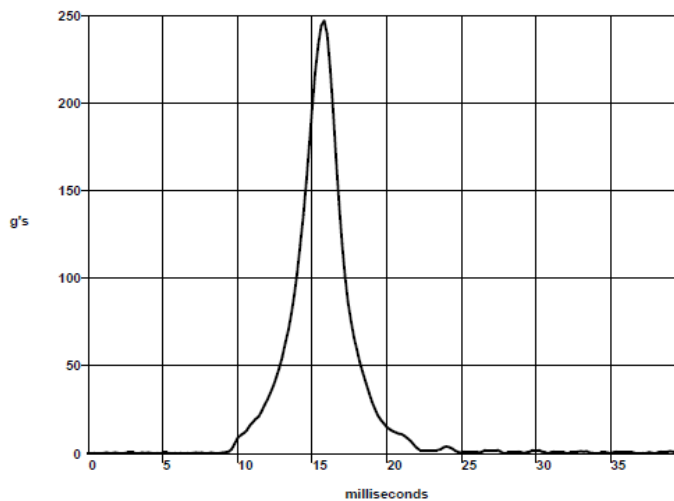

GSI-12.00.25/1 (05-22)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ

